



Marque du module : CGV

Modèle du module : Fransat CI+ 1.3



IMPORTANT

Le module CAM FRANSAT CI+ 1.3 détecte automatiquement toute nouvelle mise à jour en diffusion par satellite.


La détection de la mise à jour peut être aussi lancée manuellement depuis le menu du module. Sélectionnez la rubrique « Paramètres » puis la fonction « Mise à jour de l'application ».

Il est conseillé de procéder à la mise à jour du module depuis les chaînes TV comme

« FRANCE 2 » ou « FRANSAT INFO » sur la fréquence 11554 Mhz répéteur D06.

ÉTAPE 1

« Ok » pour confirmer la mise à jour

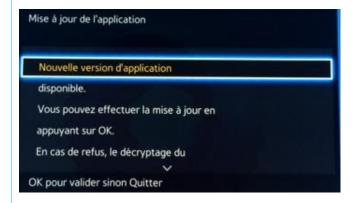


ÉTAPE 2

Patientez durant toutes les étapes suivantes et le chargement jusqu'à 100%



ÉTAPE 3

Vérification de l'application chargée

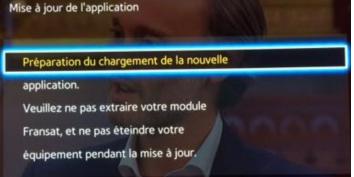



ÉTAPE 4 ÉTAPE 5

Page 2/2

Installation de l'application



Fin de mise à jour et redémarrage du module



Résolution problème

Si le chargement reste bloqué à 0% puis affichage du message suivant, le téléviseur ne permet pas d'aller automatiquement sur la fréquence diffusant la mise à jour.

La mise à jour de votre module a échoué.
(08 02 2C).

Le module s'arrêtera de désembrouiller.

Il est nécessaire d'extraire et de réinsérer le module du TV avec reprise de la séquence de mise à jour depuis une chaîne comme « France 2 »

Vérification de la version logicielle

Vous pouvez vérifier la version logicielle via la sélection des menus suivants dans le module : Informations > Module > FRANSAT



